



ЭЛЕКТРОПРИБОР

•БЕНЗО •ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИЛЫ САБЕЛЬНОЙ**

**МОДЕЛИ
ПС-950ПР**



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

344091
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.КАШИРСКАЯ, 1А
ТЕЛ.: (863)292-92-58, 292-92-57

WWW.PRIBOR-ELECTRO.RU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не влияют на условия монтажа и эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИЛЫ САБЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПС-950ПР ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Распаковка:

- Распакуйте все детали и разложите их на устойчивой плоской поверхности.
- Удалите все упаковочные материалы и транспортные приспособления, если они были установлены.
- Убедитесь в наличии всех деталей, входящих в комплект поставки, и в отсутствии на них каких-либо повреждений. Обнаружив некомплект или поврежденные детали, не начинайте использовать изделие и обратитесь к продавцу, Применение некомплектного изделия или изделия с повреждениями опасно для людей и имущества.
- Убедитесь в наличии всех необходимых для сборки и работы приспособлений и инструментов. К последним также относятся надлежащие средства индивидуальной защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	ПС-950ПР
Напряжение, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	950
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	800-2700
Длина хода пилки, мм	28,6
Максимальная глубина реза, мм:	
-дерево	115
-сталь	15
-медь, пластиковые трубы	31,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	
Пила сабельная, шт	1
Ключ шестигранник, шт	1
Пильное полотно для дерева, шт	1
Пильное полотно для металла, шт	1
Упаковка, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт	1

ОБЩИЙ ВИД И СБОРКА

1. Шестигранные болты
2. Направляющая пластина
3. Гильза для инструмента
4. Зажим гильзы
5. Поверхность для захвата
6. Вентиляционные отверстия
7. Регулятор скорости
8. Кнопка блокировки выключателя
9. Выключатель
10. Основная рукоятка
11. Полотно пилы

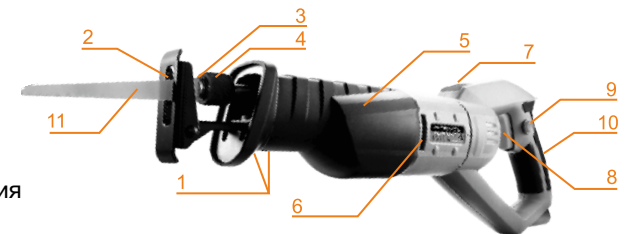

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пильные полотна:

■ С данным инструментом можно использовать различные полотна в зависимости от материала обрабатываемой детали.

⚠ Внимание! Всегда используйте пильное полотно, соответствующее выполняемой работе! Например, никогда не пилите металл полотном для дерева и наоборот!

Соблюдайте технические требования для данного инструмента (см. раздел Технические характеристики) при покупке и использовании пильных полотен! Некоторые полотна очень острые и могут нагреваться во время работы! Обращайтесь с ними осторожно!

Вставка полотна:

Поверните зажим гильзы (4) по часовой стрелке и удерживайте в этом положении (Рис. 1).

Вставьте подходящее пильное полотно (12) до упора в гильзу (3) для инструмента и отпустите зажим гильзы (4) (Рис. 2).

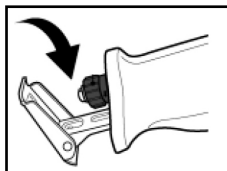


РИС. 1

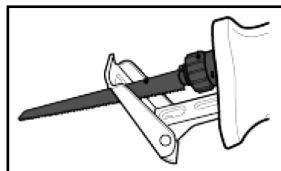


РИС. 2

⚠ Внимание! В зависимости от выполняемой работы пильное полотно может устанавливаться также зубьями вверх.

Попытайтесь выдернуть полотно (12) из гильзы, чтобы проверить встало ли оно на свое место. Полотно не должно выниматься из гильзы.

Извлечение/замена:

Поверните зажим гильзы (4) по часовой стрелке и держите в этом положении. Извлеките полотно пилы (12) и, если необходимо, вставьте новое на его место.

Подключение к сети питания:

Убедитесь, что выключатель (9) находится в положении "выключено".

Подключите вилку в розетку соответствующей сети.

⚠ Внимание! Проверьте напряжение! Напряжение должно соответствовать указанному на паспортной табличке!

Теперь изделием можно пользоваться.

⚠ Перед началом использования продукта Вы должны прочесть и усвоить все руководство по эксплуатации.

■ Работа с инструментом требует ответственного подхода; поэтому Ваше психическое и умственное состояние должно быть таким, чтобы обеспечивать безопасное выполнение работы.

■ Убедитесь в наличии всех необходимых для сборки и работы приспособлений и инструментов.

■ Используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

■ Не допускайте присутствия посторонних лиц, в особенности детей или домашних животных, или ограничьте их доступ в рабочую зону.

■ Убедитесь, что инструмент не имеет повреждений и его детали не изношены.

■ Обеспечьте надежное крепление защитных устройств и приспособлений.

■ Периодически проверяйте состояние инструмента; не пользуйтесь им, если у Вас

возникли какие-либо сомнения относительно его пригодности для выполнения предусмотренной работы.

■ Перепроверьте несколько раз, все ли монтажные инструменты удалены с инструмента перед его использованием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пила сабельная имеет номинальную мощность 950Вт. Изделие предназначено для пиления дерева и подобных ему материалов, например, МДФ и ДСП, пластмасс и металлов, используя соответствующие материалам пильные полотна.

При использовании инструмента его направляющая пластина должна полностью лежать на детали. Эту пилу нельзя использовать как стационарный инструмент, закрепленный на рабочем столе.

Данным инструментом нельзя пилить бетон, камень, кирпич и вредные для здоровья материалы.

Это изделие предназначено исключительно для использования в домашнем хозяйстве и не может быть использовано в коммерческих целях для предоставления услуг. Изделие не должно использоваться для каких-либо целей, отличающихся от целей, заявленных в руководстве по эксплуатации.

Длина хода:

Отрегулируйте длину хода пилы в соответствии с длиной установленного полотна и толщиной распиливаемого материала. Обратите внимание, что во время всего рабочего хода полотно пилы всегда должно выступать за поверхность материала (Рис. 3, 4).

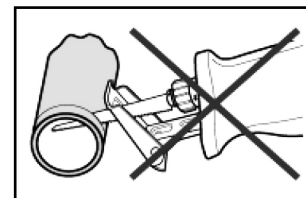


РИС. 3

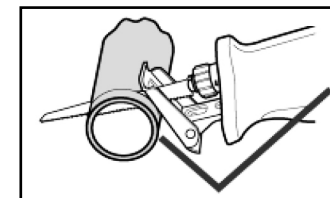


РИС. 4

■ Ослабьте шестигранные болты (1), вращая шестигранным ключом (11) против часовой стрелки (Рис. 5).

■ Выставьте направляющую пластину (2) в требуемое положение.

■ Затяните шестигранные болты (1) против часовой стрелки для фиксации направляющей пластины (2) в требуемом положении.

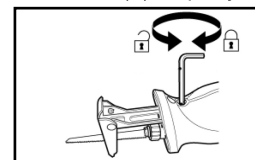


РИС. 5

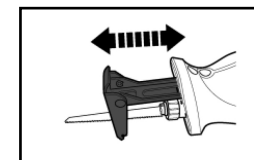


РИС. 6

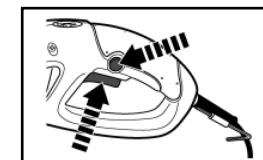


РИС. 7

Выключатель:

■ Нажмите кнопку блокировки (8) и удерживайте ее нажатой.

■ Нажмите клавишу выключателя (9) для включения инструмента (Рис. 7).

■ Отпустите клавишу выключателя (2) для выключения инструмента (Рис. 7).

Регулятор скорости:

Ограничивайте максимальную скорость инструмента с помощью регулятора (7).

■ Вращайте регулятор (7) назад для увеличения скорости (Рис. 8). Более высокая скорость подходит для резки полотнами (12) с мелкими зубьями и для мягких материалов,

■ Вращайте регулятор (7) вперед для уменьшения скорости (Рис. 9). Меньшие установки скорости подходят для резки полотнами (12) с грубыми зубьями и для твердых материалов.

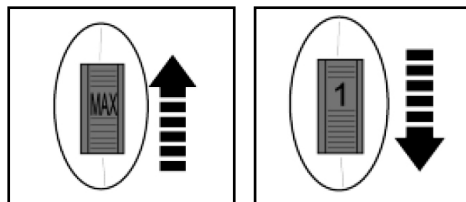


РИС. 8

РИС. 9

1III	2III	3III	4III	5III	MAX
медленная		средняя			высокая
твердое дерево, толстая деталь		фанера, мягкая сталь, алюминий и пластик, цветные металлы			мягкий тонкий материал

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Каждый раз перед использованием проверяйте изделие, его кабель питания и вилку, а также дополнительные принадлежности на предмет повреждений. Не используйте инструмент с обнаруженными повреждениями и износом. Ещё раз убедитесь в надежности закрепления съемных приспособлений и насадок.

Всегда держите изделие за рукоятку и поверхность захвата. Рукоятка и поверхность захвата должны быть сухими, чтобы обеспечить надежное удерживание инструмента. Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны от засорений. При необходимости прочищайте их мягкой щеткой. Заблокированные вентиляционные отверстия могут привести к перегреву и повреждению инструмента. Немедленно выключите инструмент, если посторонние, войдя в зону работы, мешают Вам. Прежде чем положить инструмент, дождитесь его полной остановки.

Не работайте в состоянии усталости. Регулярно делайте перерывы в работе, чтобы поддержать концентрацию на процессе работы и полный контроль над инструментом.

РАБОТА

Общая резка:

⚠ Внимание! Во время работы образуется мелкая пыль! Пыль некоторых материалов огнеопасна и может представлять угрозу взрыва! Не курите во время работы и следите за тем, чтобы поблизости не было нагревательных приборов и открытого пламени! Всегда пользуйтесь системой отвода опилок и респиратором, чтобы защититься от опасности, которую представляет мелкая пыль!

■ Вставьте в инструмент пильное полотно (12), соответствующее предполагаемой работе. Для пропилов близко к кромке рекомендуется устанавливать полотно в пилу зубьями вверх.

■ По возможности выполняйте разрезы в направлении волокон древесины, чтобы не допустить зажима полотна (12) и подгорания кромки.

■ Обратите внимание на режущую кромку, когда выполняете разрез по отмеченным

линиям резки. Режьте не прямо по линии, а рядом с ней (Рис. 10).

■ При пилении металла всегда наносите по линии разреза смазочно-охлаждающую жидкость для снижения теплообразования.

■ Перед работой убедитесь, что в детали нет препятствий, таких как гвозди или шурупы. Если есть, удалите их.

■ Проверьте, чтобы было достаточно пустого места для полотна (12) под деталью.

■ Держите инструмент одной рукой за рукоятку (10), а другой - за переднюю поверхность захвата (5). Ни в коем случае не пытайтесь работать с инструментом одной рукой! Следите за тем, чтобы рука не оказалась под деталью (Рис. 11).

■ Включите инструмент и подождите, пока он начнет работать на полной скорости, прежде чем подводить его к детали.

■ Установите плоскость направляющей пластины (2) на деталь и продвигайте инструмент с постоянной скоростью.

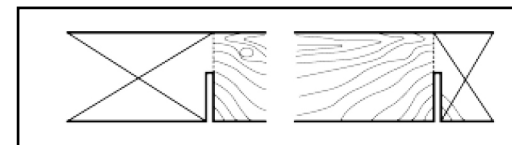


РИС. 10

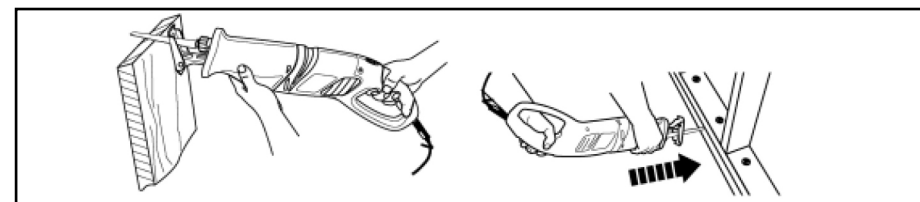


РИС. 11

Применение	Направление установки полотна

! **Внимание!** Работайте так, чтобы направляющая пластина прилегла к поверхности детали всей плоскостью! Не пытайтесь пилить, удерживая инструмент в руках без опоры на деталь!

■ Прилагайте лишь необходимое усилие, чтобы инструмент плоско опирался на деталь. Если давить сильнее, это не улучшит, а лишь ухудшит работу инструмента и не позволит получить однородных результатов.

■ Следите за тем, чтобы инструмент всегда был включен, и не останавливайте его продвижение, чтобы не допустить появления углублений.

■ Прежде чем выключать инструмент, отведите его от детали.

■ Выключите инструмент, дождитесь его полной остановки и отсоедините его от сети питания, если пильное полотно (12) застряло в детали. Только после этого можно вытащить зажатое полотно.

Прорезка пазов:

■ Выбирайте между врезной подачей и сверлением предварительного отверстия для начала реза в центре изделия.

Врезная подача:

! **Внимание!** Врезную подачу можно применять только для мягких материалов, таких как дерево, гипсокартон и т.п! Используйте только короткие полотна, предназначенные для врезной подачи!

■ Включите инструмент и дождитесь, пока пила наберет полную скорость.

■ Разогнанное до полной скорости полотно осторожно вводите под небольшим углом в материал детали до касания направляющей пластины поверхности.

■ Наклоните инструмент назад до касания тыльной кромкой направляющей пластины (2) поверхности детали.

■ Медленно наклоните инструмент вперед и подайте полотно (12) в деталь (Рис. 12).

■ Продолжайте пилить по линии разреза до тех пор, пока полотно (12) полностью войдет в материал и вся поверхность направляющей пластины (2) будет лежать на поверхности детали.

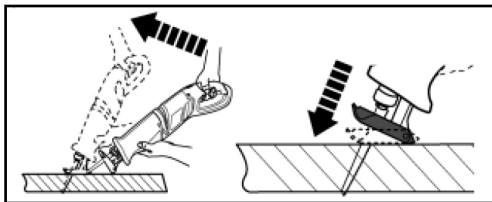


РИС. 12

Сверление предварительного отверстия:

Используйте метод предварительного отверстия, как альтернативу врезной подачи. Такой способ можно применять для деталей из более твердых материалов.

■ С помощью сверла подходящего типа просверлите на линии разреза отверстие диаметром не менее 12 мм.

■ Вставьте полотно (12), зафиксированное в инструменте в отверстие и убедитесь, что полотно не касается детали.

■ Включите инструмент, дождитесь разгона полотна до полной скорости перед тем, как продвигать его по линии разреза (Рис. 13).

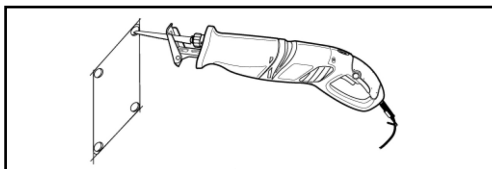


РИС. 13

Завершение работы:

■ Выключите инструмент, отсоедините его от сети и позвольте ему остыть.

■ Осмотрите, очистите и поставьте инструмент на хранение, как описано ниже.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

! **Внимание!** Обязательно выключайте инструмент и позволяйте ему остыть, прежде чем проводить осмотр, обслуживание или чистку!

■ Поддерживайте инструмент в чистоте. Удаляйте мусор после каждого применения и перед постановкой на хранение.

■ Регулярная и тщательная чистка поможет обеспечить безопасность и продлит срок эксплуатации инструмента.

■ Перед началом работы каждый раз осматривайте инструмент на предмет поврежденных или изношенных деталей. Не используйте инструмент со сломанными или изношенными деталями.

! **Внимание!** Выполняйте только те работы по ремонту и обслуживанию, которые описаны в инструкциях данного руководства! Все иные работы может выполнять только квалифицированный специалист!

Общая очистка:

■ Протрите инструмент сухой тканью. Для очистки труднодоступных мест можно использовать щетку.

■ Вентиляционные отверстия (6) после каждого использования следует очищать тканью и щеткой.

■ Приставшую грязь удаляйте сжатым воздухом (макс. 3 бар).

! **Внимание!** Не используйте химические средства, щелочи, абразивы или иные агрессивные чистящие или дезинфицирующие средства для очистки инструмента, поскольку они могут повредить его поверхности.

■ Проверьте, нет ли изношенных или поврежденных деталей. В случае необходимости замените изношенные детали или обратитесь в официальный сервисный центр, чтобы отремонтировать инструмент перед его дальнейшим использованием.

Кабель питания:

■ Если кабель питания поврежден, его должен заменить изготовитель, его сервисный представитель или специалист с аналогичной квалификацией, чтобы не допустить нарушения техники безопасности.

Ремонт:

■ В данном изделии нет деталей, которые может ремонтировать покупатель. Для проверки и ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.

Хранение:

■ Очистите изделие, как описано выше.

■ Храните изделие и его приспособления в сухом незамерзающем помещении.

■ Всегда храните изделие в месте, недоступном для детей. Идеальная температура хранения изделия от 10 до 30°C.

■ Рекомендуется использовать для хранения изделия его оригинальную упаковку или накрыть изделие подходящей тканью или оболочкой для защиты от пыли.

ТРАНСПОРТИРОВКА

■ Перед транспортировкой изделия выключите его и отсоедините от сети питания.

■ Установите транспортные приспособления, если таковые есть.

■ Переносите инструмент только за ручки.

■ Защищайте изделие от сильных ударов или действия сильной вибрации, которые могут иметь место при перевозке на транспортных средствах.

■ Крепите изделие для предотвращения соскальзывания или опрокидывания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под надзором или не были обучены навыкам применения изделия лицом, отвечающим за их безопасность.

! Внимание! Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может стать причиной удара током, пожара и/или тяжёлых травм. Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Под "приводным инструментом" в данных предупреждениях понимают инструмент, работающий от сети (проводной) или от батарей (беспроводной).

Техника безопасности в рабочей зоне:

Следите за тем, чтобы рабочая зона была чистой и хорошо освещённой. Беспорядок и плохое освещение - предпосылки для несчастных случаев.

Не работайте с приводным инструментом во взрывоопасных условиях, например, вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. Приводные инструменты создают искры, способные воспламенить пыль или пары.

Следите за тем, чтобы дети и посторонние не подходили к приводному инструменту. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы перестанете контролировать инструмент.

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

Вилки приводного инструмента должны соответствовать розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию вилок. Не пользуйтесь переходными вилками с заземлёнными (соединёнными с заземлением) приводными инструментами. Использование вилок без изменений в конструкции и соответствующих им розеток снижает риск удара электрическим током.

Не касайтесь заземлённых или соединённых с заземлением поверхностей (таких как трубы, батареи, балки, холодильники). Риск удара электрическим током повышается, если Ваше тело заземлено или соединено с заземлением.

Не допускайте попадания инструмента под дождь или во влажные условия. Попадание воды в приводной инструмент повышает риск удара электрическим током.

Не создавайте усилия на кабель питания. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте приводной инструмент за кабель питания. Следите за тем, чтобы кабель не оказался около источников тепла, масла, острых краёв или движущихся деталей. Повреждённый или запутанный кабель повышает риск поражения электрическим током.

Пользуясь приводным инструментом вне помещения, используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения. Использование удлинителя, который подходит для работы вне помещения, снижает риск удара электрическим током.

Работая с приводным инструментом во влажных условиях, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Применение УЗО снижает риск поражения электри-

ческим током.

Индивидуальная техника безопасности:

При работе с приводным инструментом не теряйте бдительности, смотрите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь приводным инструментом, если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже мгновение невнимательности при работе с приводным инструментом может привести к тяжёлой травме.

Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты глаз.

Применение таких средств защиты, как респиратор, нескользкая обувь, жёсткая каска и средства защиты органов слуха в определённых условиях могут снизить риск получения травм.

Примите меры по предотвращению непреднамеренного включения. Проследите за тем, чтобы выключатель был в выключенном положении перед включением инструмента в сеть питания и/или к аккумулятору, а также, прежде чем поднимать инструмент или переносить его. Если нести инструмент, положив палец на выключатель, или подключать инструмент к источнику питания при включённом выключателе, то это может стать предпосылкой к несчастному случаю.

Перед включением инструмента уберите из него все регулировочные и гаечные ключи. Ключ, оставленный на какой-либо из подвижных деталей приводного инструмента, может стать причиной травмы.

Всегда следите за равновесием! Так удобнее контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

Надевайте подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и украшения не попали в движущиеся детали. Если имеется устройство для отвода и сбора пыли, то подключите его и используйте надлежащим образом.

Применение устройств сбора пыли может снизить связанные с нею опасные факторы.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации пилы сабельной - 2 года со дня продажи. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия. Произведено в PRC Jinding Group Co., Ltd под контролем «Электроприбор». Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе сабельной пилы от грязи и пыли. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки пилы сабельной.

В случае выхода из строя пилы сабельной в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить пилу с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии пилы продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантия не распространяется на сабельные пилы с дефектами, возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т. ч.:

- работа пилы с перегрузкой электродвигателя;
- механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь лобзика.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки дрели, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;

- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (пилки) и сменные быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки;

- естественный износ пилы (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

- на пилу, вскрывавшуюся или ремонтирующуюся в течении гарантийного срока вне гарантийной мастерской;

- на пилу с удаленным, стертым или измененным заводским номером;

- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Внешние повреждения корпусных деталей, накладок, ручек, сетевого шнура и штепсельной вилки.	Неправильная эксплуатация.	нет
Загнутый шпindel (биение шпинделя).	Удар по шпинделю.	нет
Сильное загрязнение вентиляционных окон и внутри изделия (пылью, жидкостями и т.п.).	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	нет
Сильное внешнее загрязнение инструмента, наличие на корпусе следов жидкостей и т.п.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	нет
Ржавчина на металлических поверхностях электроинструмента.	Неправильное хранение.	нет
Повреждение от огня (внешнее).	Контакт с открытым пламенем.	нет
Электроинструмент принят в разобранном виде (отсутствует предусмотренная заводом-изготовителем пломба).	У потребителя отсутствует право разбирать инструмент во время гарантийного срока.	нет
Электроинструмент был ранее вскрыт вне сервисной мастерской, отсутствует предусмотренная заводом-изготовителем пломба, а также неправильная сборка, применение не соответствующей смазки, нестандартных подшипников и т.п., что могло привести к выходу из строя электроинструмента.	Ремонт электроинструмента в течение гарантийного срока должен проводиться в уполномоченных сервисных мастерских.	нет
Курок выключателя запал (наружных повреждений нет).	Выключатель испорчен.	да
Видимые поломки инструмента.	Падение, удар.	нет
Применение сменного инструмента: затупленного или поврежденного, нестандартного.	Нарушение условий эксплуатации и ухода, ведущих к перегрузке или поломке.	нет
Замена штепсельной вилки, удлинение сетевого шнура.	Нарушение правил эксплуатации.	нет
Повреждение резиновой манжеты виброшлифователя (МГШ).	Неправильная эксплуатация.	нет
Не читается совсем или частично выдавленный на корпусе статора заводской номер электроинструмента.	Нарушение правил эксплуатации.	нет
Пломба на корпусе отсутствует или не соответствует заводской, а также уполномоченной сервисной мастерской.	Попытка ремонта в неспециализированном ремонтном учреждении.	нет
Отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем наклейки.		да
Поломка штока электроинструмента.		нет

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Сгоревшие обмотки якоря и статора, равномерное изменение цвета обмоток якоря.	Длительная работа с перегрузкой, недостаточное охлаждение из-за загрязнения электроинструмента.	нет
Якорь сгорел, катушки статора не изменили сопротивления.	Межвитковое замыкание якоря.	да
Сильное искрение на коллекторе якоря по причине межвиткового замыкания якоря (неравномерные цвета обмоток якоря).	Некачественное изготовление.	да
Пробой электрической изоляции шнура питания, обмоток статора, якоря (1500 V) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да
Механическое нарушение изоляции якоря или статора в следствии загрязнения или попадания инородных веществ.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	нет
Электрический пробой статора на корпус статора без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да
Разрыв обмотки якоря по причине некачественной пропитки, без признаков перегрузки.	Некачественное изготовление.	да
Износ зубьев вала якоря (смазка рабочая) других повреждений нет.	Некачественное изготовление.	да
Износ зубьев вала якоря и ведомого зубчатого колеса (смазка нерабочая или отсутствует, металл якоря с синевой).	Неправильная эксплуатация.	нет
Повреждение якоря, статора, корпуса электродвигателя, связанное с выходом из строя подшипников якоря (смазка нерабочая, отсутствует или наличие посторонних механических частиц).	Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.	нет
Механическое повреждение щеток (может привести к выходу из строя якоря и статора).	Падение инструмента или небрежная эксплуатация.	нет
Механический износ обоих комплектов щеток (равномерный механический износ поверхности коллектора).	Эксплуатация инструмента более срока гарантийной наработки (двух комплектов щеток должно хватать на 1 год эксплуатации).	нет
Выход из строя ротора или статора вследствие заклинивания электроинструмента.	Неправильное закрепление, подбор инструмента или выбор режима пользователем.	нет
Выход из строя помехоподавляющего фильтра (конденсатора, катушек) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выход из строя выключателей относится к гарантийным случаям, за исключением случаев приведенных ниже:

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Выход из строя выключателя (совместно со статором, якорем) по причине перегрузки.	Нарушение условий эксплуатации.	нет
Выход из строя выключателя (отсутствие возможности регулировки плавности) из-за засорения регулировочного колесика инородными веществами.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	нет
Механические повреждения выключателя.	Небрежная эксплуатация.	нет

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДУКТОРА, ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Обломан зуб блок-шестерни инструмента (смазка нерабочая, наличие посторонних механических частиц).	Переключение скоростей в рабочем режиме.	нет
Износ зубьев шестерен.	Недостаточный уход.	нет
Выход из строя подшипников редуктора (смазка рабочая).	Некачественное изготовление.	да
Выход из строя подшипников редуктора (смазка нерабочая, наличие посторонних механических примесей).	Недостаточный уход.	нет
Повреждения, возникшие по причине отсутствия или разрыва защитного кожуха, что способствовало загрязнению механизма.	Недостаточный уход.	нет
Разрыв или износ зубчатого ремня.	Перегрузка.	нет
Повреждения редуктора из-за:		нет
- негерметичности;	По вине изготовителя.	да
- недостаточного количества смазки;	По вине изготовителя.	да
- недостаточного количества смазки.	Недостаточный уход.	нет
Повреждение механических частей электроинструмента вследствие неправильной регулировки, установки режущего сменного инструмента.	Невнимательное изучение инструкции по эксплуатации, применение для работы нестандартных приспособлений.	нет
Поломка вентилятора отсоса МПШ (наличие внутри корпуса налипшей грязи и опилок).	Неправильная эксплуатация и отсутствие ухода.	нет

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова, 1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий. ул. 95 Гвардейской дивизии, 9.

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская).

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 090-60-70

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, Орстрим. Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Ставрополь, ИП Поддубная, пер Буйнакского 3/1. E-mail: eotbor@mail.ru

Тел.: +7 (8652) 29-76-69, +7 (962) 450-12-79

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375.

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Ставрополь, ИП Шляхов, Старомарьевское шоссе 14/1. Тел.: +7 (988) 742-76-69

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулоч, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

модель: _____)
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт
пилы сабельной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____ (подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

модель: _____)
Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт
пилы сабельной
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____ (подпись) (Ф.И.О)

НАША ПРОДУКЦИЯ

КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

